

中国民用航空总局



GENERAL ADMINISTRATION OF
CIVIL AVIATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-AS35-05

修正案号: 39-5497

一. 标题: 检查旋翼操纵载荷补偿杆

二. 适用范围:

所有AS 350B1和B2型直升机

三. 参考文件:

1、EAD No.: 2006-0363-E

2、Eurocopter AS 350 Alert Service Bulletin No. 67.00.39 或其后批准版次。

四. 原因、措施和规定

颁发本紧急适航指令是由于报告在使用中发现一起在更换偏航操纵载荷补偿杆限制性的偏航操纵行程, Eurocopter研究发现图解零件目录中对应的载荷补偿杆件号为Part Number 335A27-0082-00而不是Part Number 335A27-0072-00。唯一批准安装在AS 350B1和B2型直升机上的偏航操纵载荷补偿杆件号为Part Number 335A27-0072-00。因此本指令要求检查确认已安装的和作为备件的偏航操纵载荷补偿杆的件号是与所关注的直升机版次相协调的。除非事先已经完成,否则必须完成以下工作:

1. 对于已安装的部件:

1.1 在本指令生效后的下一个飞行前,检查直升机的文件确定在使用前间是否更换过偏航操纵载荷补偿杆:

1.1.a 偏航操纵载荷补偿杆被更换过:

-如果指示的件号是 Part Number 335A27-0072-00, 恢复飞行。

-如果指示的件号是 Part Number 335A27-0082-00, 联系型号证持有人, 联系地址在本指令附注中。

1. 1. b偏航操纵载荷补偿杆没有更换过, 恢复飞行。

1. 2如果偏航操纵载荷补偿杆的更换或件号不能确定, 尽快中止飞行;

在本指令生效后的10个飞行小时内, 按紧急服务通告Eurocopter AS 350 Alert Service Bulletin No. 67.00.39第2.B节的要求, 检查偏航操纵载荷补偿杆件号。

-如果指示的件号是 Part Number 335A27-0072-00, 恢复飞行。

-如果指示的件号是 Part Number 335A27-0082-00, 联系型号证持有人, 联系地址在本指令附注中。

2. 对于未安装的部件:

在本指令生效后, 不得将件号为Part Number 335A27-0082-00偏航操纵载荷补偿杆作为更换件安装在AS 350B1或B2型直升机上。

注: 本指令中的型号证持有人和欧洲局方联系方式为:

Eurocopter

Aéroport de Marseille Provence 13725 Marignane Cedex-France

Te.: 33(0)4 42 85 97 97 Fax: 33(0)4 42 85 99 66

E-mail:Directive.technical-support@eurocopter.com

欧洲局方EASA E-mail:ADs@easa.europa.eu

五. 生效日期: 2006 年 12 月 4 日

六. 颁发日期: 2006 年 12 月 4 日

七. 联系人: 韩来柱

民航东北地区管理局适航审定处

02488293937