



CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2007-D328-01

修正案号: 39-5586

一. 标题: 检查并更换主起落架侧支撑组件

二. 适用范围:

本指令适用于Dornier 328-100和328-300(所有序列号)飞机。

三. 参考文件:

1、EASA AD No.2007-0019, 2007年1月16日颁发;

2、328 Support Service GmbH 服务通告 SB-328-32-476 修改版1(适用于328-100), 2006年10月26日颁发;

3、328 Support Service GmbH 服务通告 SB-328J-32-226 修改版1(适用于328-300), 2006年10月26日颁发。

(以及以上服务通告各经批准的修改版次)

四. 原因、措施和规定

飞机维护时在主起落架(MLG)侧支撑组件(side brace assembly)的部件中发现腐蚀,从而导致MLG系统操作困难。为避免MLG系统操作困难或不正常工作,本指令要求检查并在必要时更换或修理MLG侧支撑组件。

自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非已事先完成:

1、2007年1月30日起3个月内,根据适用的328 Support Service GmbH 服务通告 SB-328-32-476 修改版1(适用于328-100)或SB-328J-32-226 修改版1(适用于328-300)的要求检查MLG侧支撑组件。

2、如在本指令第四.1段要求的检查中如发现任何缺陷,下次飞行前,根据适用的Messier—Dowty部件维护手册(CMM) 32-11-12(适用于

328-100), 32-11-84或32-11-86 (适用于328-300) 的要求更换或修理MLG侧支撑组件。

3、在完成本指令第四.1段要求的检查工作后7天内按照以下联系方式将完成检查的确认信函发至328 Support Service GmbH。

328 Support Services GmbH, Global Support Center, P.O. Box 1252, D-82231 Wessling, Federal Republic of Germany; Telephone : +49 8153 88111 6666; Fax : +49 8153 88111 6565;

E-mail: gsc.op@328support.de

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成时间, 但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2007 年 3 月 22 日

六. 颁发日期: 2007 年 3 月 21 日

七. 联系人: 钟颖芬

民航中南地区管理局适航审定处
020-86122503