

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2016-MULT-63

修正案号：39-8914

一. 标题： 前旅客舱门上部锁销的特别详细检查

二. 适用范围：

本指令适用于加拿大庞巴迪公司所有序列号的 CL-600-1A11、CL-600-2A12 和 CL-600-2B16 飞机。

三. 参考文件：

CF-2016-37，2016 年 11 月 25 日颁发。

四. 原因、措施和规定

收到在役飞机旅客舱门内部结构腐蚀的报告。环氧树脂活动梯下部潮气积聚造成腐蚀，滞留的水气造成一个总是潮湿的区域。这种情况如果不纠正，将导致前旅客舱门结构完整性损失。

本指令强制将对前旅客舱门上部锁销的特别详细检查 (SDI) 纳入经批准的维护程序中。

自 2016 年 12 月 9 日起，要求完成以下工作，除非已事先完成。

自 2016 年 12 月 9 日起的 30 天内，修订通过将本指令参考的相关时限/维护检查 (TLMC) 修订版本及以后经批准的版本的初始检查要求纳入到经批准的维护程序。

飞机型号	TLMC 任务号	任务标题	TLMC 手册号
CL-600-1A11 (CL-600)	53-10-01-101*	旅客舱门上部锁 销的 SDI	PSP605(修订版 34, 2012 年 4 月 25 日)
CL-600-2A12 (CL-601)	53-10-01-101*	旅客舱门上部锁 销的 SDI	PSP601-5(修订版 41, 2012 年 4 月 25 日)
CL-600-2B16 (601-3A/3R)	53-10-01-101*	旅客舱门上部锁 销的 SDI	PSP601A-5(修 订 版 37,2012 年 4 月 25 日)
CL-600-2B16 (CL-604)	53-20-00-188*	旅客舱门上部锁 销的 SDI	CH604 TLMC(修订版 17,2012 年 1 月 18 日)
CL-600-2B16 (CL-605)	53-20-00-188*	旅客舱门上部锁 销的 SDI	CH605 TLMC(修订版 5,2012 年 1 月 18 日)

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成，
但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2016 年 12 月 10 日

六. 颁发日期：2016 年 12 月 10 日

七. 联系人： 朱江
民航中南地区管理局适航审定处
020-86130011